

SPRAWOZDANIE

OCENA STANU NAWIERZCHNI DROGOWYCH

1. Nazwa ulicy: **ulica Gorzowska Etap I, Kostrzyn nad Odrą.**
2. Usterki/uszkodzenia oraz ich przyczyny.

POZYCJA	USTERKI/USZKODZENIA	PRZYCZYNY	NR ZDJĘCIA
JEZDNIA	Pęknięcie poprzeczne w nawierzchni jezdni.	Regularność pęknięcia wskazuje na odbicie w warstwach bitumicznych nieciągłości podbudowy.	1
	Uskok w nawierzchni jezdni pomiędzy I a II etapem realizacji.	Niewłaściwe dopasowanie rzędnych nawierzchni jezdni obu etapów realizacji. Próba zmniejszenia uskoku nie przyniosła pożądanego efektu, ponieważ została wykonana na zbyt krótkim odcinku.	9,10
	Ubytek w nawierzchni jezdni w sąsiedztwie wpustu ulicznego.	Próba wyfrezowania małego fragmentu nawierzchni celem poprawienia pochylenia nawierzchni i lepszego spływu wody do wpustu ulicznego.	2
	Niewłaściwie wykonane połączenie nawierzchni drogi głównej z drogą boczną.	Nieestetyczne wykonanie styków nawierzchni drogi głównej z droga	3, 13, 22, 24

POZYCJA	USTERKI/USZKODZENIA	PRZYCZYNY	NR ZDJĘCIA
	Zapadlisko w nawierzchni jezdni z kostki kamiennej na przejściu dla pieszych.	boczną. Prawdopodobna przyczyna złe zagęszczenie podbudowy.	4
	Szczelina pomiędzy nawierzchnią bitumiczną a krawężnikiem.	Brak należytego uszczelnienia pomiędzy krawężnikiem a nawierzchnią bitumiczną.	11
KRAWĘŻNIKI	Ubytki w krawężnikach wysokich w jezdni i na chodniku.	Prawdopodobne uszkodzenia mechaniczne.	8, 17, 25
CHODNIK	Nawierzchnia chodnika wyraźnie obniżona wzdłuż obrzeży betonowych.	Prawdopodobną przyczyną jest ruch pojazdów mechanicznych.	14
ZJAZDY	Niewłaściwe połączenie nawierzchni z istniejącą nawierzchnią.	Złe wykonawstwo.	26
URZĄDZENIA OBCE	Ubytki w nawierzchni jezdni spowodowane pobieraniem prób.	Złe wykonawstwo.	7,20
	Uskok pomiędzy nawierzchnią chodnika a studnią telekomunikacyjną.	Złe wykonawstwo.	16
	Uskoki w nawierzchni spowodowane niewłaściwym osadzeniem obudowy zaworów wodociągowych.	Złe wykonawstwo.	18,21

3. Ocena podsumowująca stan techniczny obiektu: ogólny stan dobry.

Ocenę psują niestetyczne wykonane połączenia nawierzchni jezdni i zjazdu z drogami bocznymi i innymi elementami zagospodarowania terenu, nietrwale osadzenie obudów zaworów wodociągowych, brak uszczelnienie masą zalewową krawędzi jezdni oraz połączenia nawierzchni jezdni I i II etapu.

Przeglądu dokonał: Antoni Przybylski

4. Dokumentacja fotograficzna – ulica Gorzowska Etap I





Zdjęcie nr 3




Zdjęcie nr 4



Zdjęcie nr 5



Zdjęcie nr 6

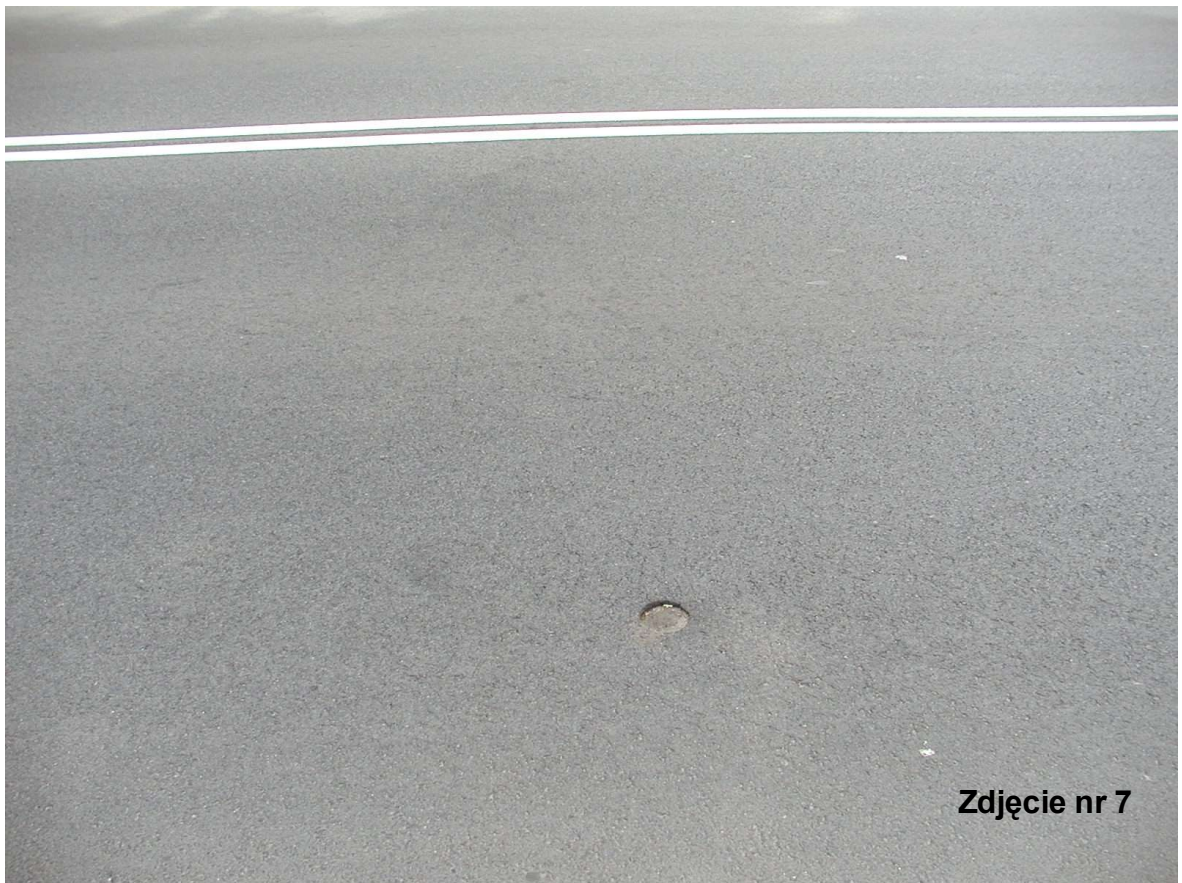

Zdjęcie nr 7



Zdjęcie nr 8



Zdjęcie nr 9




Zdjęcie nr 10



Zdjęcie nr 11



Zdjęcie nr 12

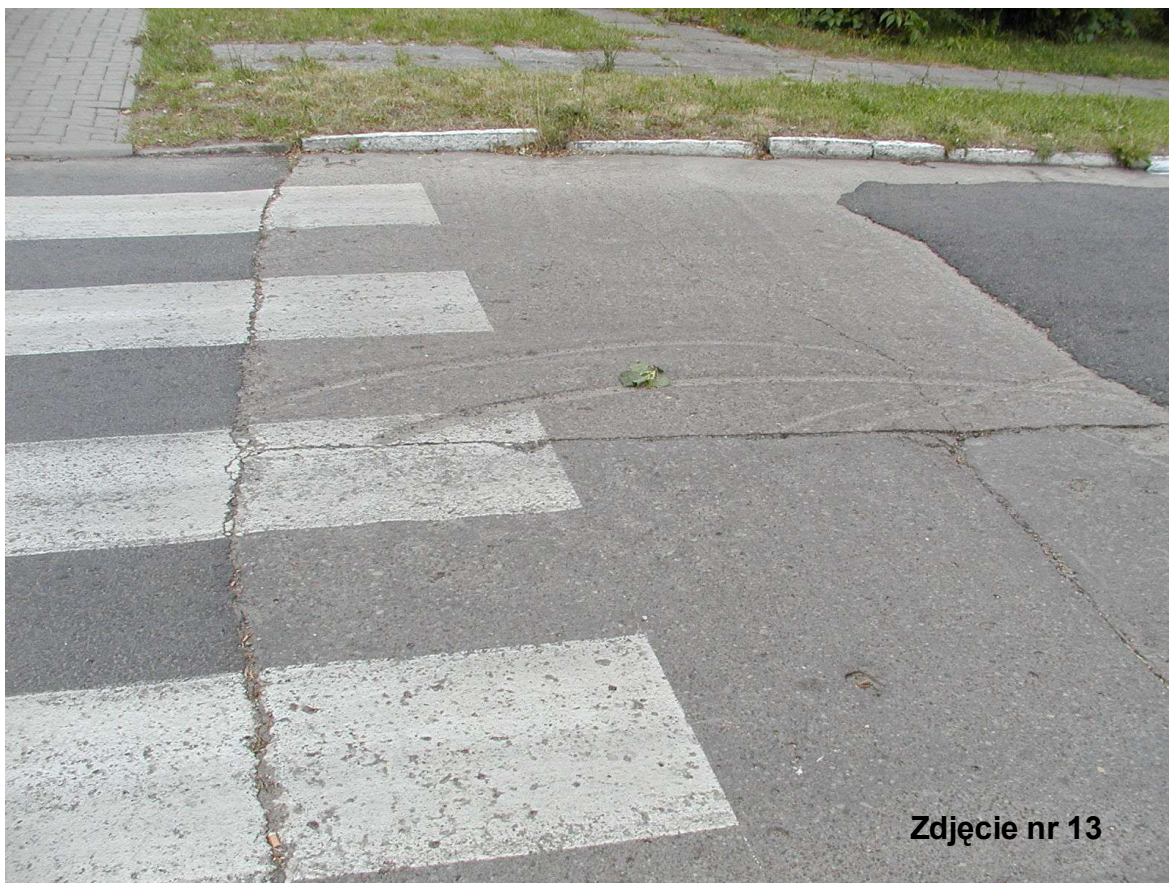



Zdjęcie nr 15



Zdjęcie nr 16







Zdjęcie nr 21



Zdjęcie nr 22



Zdjęcie nr 23



Zdjęcie nr 24



Zdjęcie nr 25



Zdjęcie nr 26



Zdjęcie nr. 27