

## SPRAWOZDANIE

### OCENA STANU NAWIERZCHNI DROGOWYCH

1. Nazwa ulicy: **ulica Jana Pawła II, Kostrzyn nad Odrą.**
2. Usterki/uszkodzenia oraz ich przyczyny.

| POZYCJA         | USTERKI/USZKODZENIA                                                                                        | PRZYCZYNY                                                                                                                                        | NR ZDJĘCIA                    |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| JEZDNIA         | Lokalne zastoiska wody opadowej przy krawężnikach i na połączeniach nawierzchni ulicy za drogami bocznymi. | Pochylenia podłużne ścieku wykonane w sposób uniemożliwiający skuteczne odprowadzenie wody opadowej do wpustów ulicznych kanalizacji deszczowej. | 1,2,4, 6, 11,12, 15, 16,19,20 |
|                 | Pęknięcia w jezdni.                                                                                        | Odbicie w warstwach bitumicznych nieciągłości podbudowy.                                                                                         | 13,14, 5, 3,                  |
| KRAWĘŻNIKI      | Ubytki w krawężniku.                                                                                       | Krawężnik nieodporny na działanie atmosferyczne.                                                                                                 | 24                            |
| CHODNIK         | Lokalne obniżenie w nawierzchni chodników                                                                  | Mogą być to działania mechaniczne.                                                                                                               | 9, 21, 22                     |
| URZĄDZENIA OBCE | Uskoki w nawierzchni spowodowane niewłaściwym osadzeniem obudowy zaworów wodociągowych.                    | Złe wykonawstwo.                                                                                                                                 | 17,18, 23, 25                 |

3. Ocena podsumowująca stan techniczny obiektu: zadowalająca.

Podstawową przyczyną obniżającą ocenę są lokalne zastoiska wody co przy istnieniu kanalizacji wpustów ulicznych nie powinno mieć miejsca.

Spękania w nawierzchni powinny być obserwowane w zakresie ich ewentualnego rozszerzania się.

Przeglądu dokonał: Antoni Przybylski



#### 4. Dokumentacja fotograficzna – ulica Jana Pawła II.





Zdjęcie nr 3



Zdjęcie nr 4



**Zdjęcie nr 5**



**Zdjęcie nr 6**



Zdjęcie nr 7



Zdjęcie nr 8



Zdjęcie nr 9



Zdjęcie nr 10



**Zdjęcie nr 11**



**Zdjęcie nr 12**



**Zdjęcie nr 13**



**Zdjęcie nr 14**



Zdjęcie nr 15



Zdjęcie nr 16



2012/06/20 09:04 pm

Zdjęcie nr 17



2012/06/20 09:05 pm

Zdjęcie nr 18









2012/06/20 09:23 pm

Zdjęcie nr 25