



1. POM. nr 1 – wejście do nadszańca z poziomu tarasu bastionu.



2. POM. nr 1 – sklepienie przedsionka z rozkutyimi zamurowanymi powojennymi.



3. POM. nr 1 – schody ceglane ze współczesnym pochwytym metalowym.



4. POM. nr 1 – sklepiiony strop nad schodami.



5. POM. nr 1 – widok schodów z poz. -1 z zachowaną pierwszą stopnicą dębową.



6. POM. nr 2 – widok wschodniej ściany szczytowej z wnęką i otworem wentylacyjnym.



7. POM. nr 2 – widok zachodniej ściany szczytowej z wnęką i otworem wentylacyjnym.



8. POM. nr 2 – otwór wentylacyjny z wbudowaną kratą.



9. POM. nr 2 – otwór wejściowy z wykutym rozglifieniem i zawiasami.



10. POM. nr 2 – wtórnie wbudowana ceglana krokszyna z kamiennym oporem pod drewnianą konstrukcją podłogi pośredniej.



11. POM. nr 2 – otwór wentylacyjny w sklepieniu.



12. POM. nr 2 – wykuty otwór w sklepieniu.



13. POM. nr 2 – odkrywka posadzki z cegły na płask na piaskowym zasypisku.



14. POM. nr 3 – szczyt zachodni korytarza wentylacyjnego pomiędzy POM. nr 2 i 5.



15. POM. nr 3 – otwór wentylacyjny.



16. POM. nr 3 - rabunkowe wykucie zamurowanego otworu przy szczycie zachodnim



17. POM. nr 3 – ościeże otworu i widok jego rozkutego zamurowania.



18. POM. nr 3 – ościeże otworu z zawiasem i czytelną grubością ściany pomieszczenia.



19. POM. nr 5 – szczyt wschodni z zamurowaną wnęką z okienkiem i przewodem wentylacyjnym pod sklepieniem, widoczne metalowe zawiasy i zamknięcie oraz na pierwszym planie wejścia do pomieszczenia.



20. POM. nr 5 – szczyt zachodni z dużym otworem wentylacyjnym we wbudowanym trzonie w pierwotnej wnęcie której zamurowanie rozkuto rabunkowo.



21. POM. nr 5 – otwór rabunkowy z widocznym licem ściany i trzonu.



22. POM. nr 5 – widok ścian podłużnych z wykonanymi wtórnie gniazdami pod belki stropu pośredniego.



23. POM. nr 5 – widok łęku odciążającego w ścianie południowej nad otworem wejściowym.



24. POM. nr 5 – jeden z trzech bocznych otworów wentylacyjnych z widocznym pęknięciem na ścianie i sklepieniu.



25. POM. nr 5 – otwór wejścia na schody w prostokątnej wnęce, na ścianie widoczne pęknięcie.



26. POM. nr 6 – widok schodów ze spocznikiem górnym.



27. POM. nr 6 – ościeże okna doświetlającego schody wbudowane w mur.



28. POM. nr 6 – widok okienka od strony POM. nr 19.



29. POM. nr 6 – widok schodów i ich sklepienia z zamurowaniem ich najniższych stopni oraz współczesne pochwyt.



30. POM. nr 6 - widok zabiegu dolnego i przekutego otworu do POM. nr 10.



31. POM. nr 7 – widok wtórnie wykonanego korytarza przy szczycie wschodnim nad-szańca.



32. POM. nr 7 – widok sklepienia poprzecznego do korytarza i ściany, oryginalną oraz wtórną.



33. POM. nr 7 – ścianka wtórna ze szczeliną i otworami wentylacyjnymi oraz oknem doświetlającym POM. nr 10.



34. POM. nr 7 – okno doświetlające laboratorium amunicyjne z otworem spalinowym lampy.



35. POM. nr 8 – zagruzowana poterna do pomieszczeń lewego barku, widok poprzez kratę blokującą dostęp.



36. POM. nr 8 – otwór wentylacyjny w stropie poterny.



37. POM. nr 9 – widok korytarza na przedłużeniu poterny w kierunku wschodnim z przebitym zamurowaniem z okresu użytkowania magazynu i lab. amunicyjnego.



38. POM. nr 9 – zachodni kraniec korytarza z oryginalnym szerokim przejściem zamurowanym częściowo przy adaptacji na magazyn amunicyjny.



39. POM. nr 10 – ściana szczytowa laboratorium amunicyjnego z okienkiem doświetlającym i szczelinami wentylacyjnymi.



40. POM. nr 10 – szczelina wentylacyjna, na bocznej ścianie gniazdo oparcia urządzeń technicznych.



41. POM. nr 10 – ściana południowa i sklepienie.



42. POM. nr 10 – zamurowane pierwotne wejście z POM. nr 19.



43. POM. nr 10 – szczyt zachodni pomieszczenia z wejściem.



44. POM. nr 10 – przebity otwór na spocznik schodów.



45. POM. nr 11 – wejście do poterny prowadzącej pierwotnie do tarasu lewej flanki.



46. POM. nr 11 – rabunkowy otwór w ścianie południowej nadszańca pokazujący wnętrze muru, jego szczelinową konstrukcję z murem oskarpowania nadszańca.



47. POM. nr 11 – wejście do lewego przedsionka magazynów prochowych z widocznym uskokiem ściany południowej.



48. POM. nr 11 – wejście do pomieszczenia lampowego.



49. POM. nr 11 – wejście do prawego przedsionka magazynów prochowych.



50. POM. nr 11 – zamurowane pierwotne przejście do POM. nr 17.



51. POM. nr 11 – wejście do laboratorium amunicyjnego.



52. POM. nr 11 - znak wytwórni cegły użytej do adaptacji magazynów prochu i laboratorium amunicyjnego w drugiej połowie XIX w.



53. POM. nr 12 – lewy przedsionek magazynu prochu.



54. POM. nr 12 – ściana działowa i obudowa ościeży z cegły maszynowej.



55. POM. nr 13 – pomieszczenie lampowe, ściana zachodnia.



56. POM. nr 13 – ściana wschodnia z okienkiem doświetlającym korytarz i widocznym przewodem spalinowym.




57. POM. nr 13 – nadproże wejścia z otworem wentylacyjnym.



58. POM. nr 14 – prawy przedsionek magazynu prochowego.



59. POM. nr 14 – narożnik przedsionka ze sklepieniem ścianą szczytową i wtórną obudową ościeża.

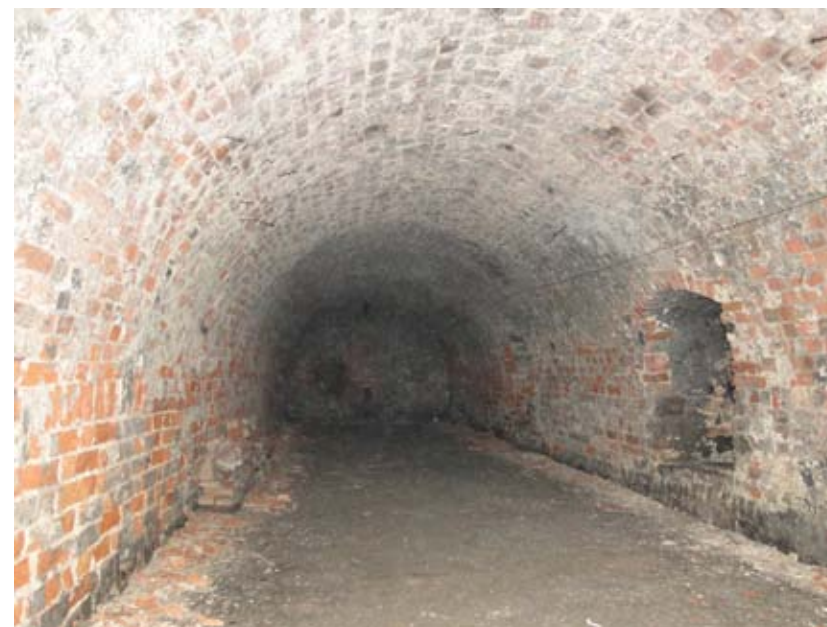

60. POM. nr 15 – widok magazyny w kierunku zachodnim.



61. POM. nr 15 – szczyt zachodni z wstawionym trzonem wentylacyjnym z kanałami wlotowymi oraz otworem rabunkowym.



62. POM. nr 15 – otwór rabunkowy na głębokość około 180 cm do warstw zasypowych.



63. POM. nr 15 – otwór techniczny z obniżonym progiem.



64. POM. nr 15 – otwory techniczne w ścianie północnej.



65. POM. nr 15 – otwór techniczny łączący magazyny prochowe.



66. POM. nr 15 – okienko doświetlające przy wejściu do magazynu.



67. POM. nr 15 – narożnik południowo-wschodni z otworem wentylacyjnym.



68. POM. nr 15 – odkrywka posadzki, pod posadzką z cegły maszynowej znajduje się posadzka z połówek cegły ręcznej na zaprawie wapiennej ułożona na piasku.



69. POM. nr 16 – szczyt wschodni z okienkiem doświetlającym i otworem wentylacyjnym oraz widoczne łęki fundamentu punktowego ściany zewnętrznej.



70. POM. nr 16 – ściana południowa z otworami technicznymi.



71. POM. nr 16 – otwór techniczny.



72. POM. nr 16 – szczyt zachodni z wstawionym trzonem wentylacyjnym.



73. POM. nr 16 – wnęka wentylacyjna w ścianie północnej.



74. POM. nr 16 – przebita ściana zewnętrzna z otworem wentylacyjnym.



75. POM. nr 16 – widok wnętrza komina wentylacyjnego dostawionego do elewacji nad-szańca.



76. POM. nr 16 – ściana północna z wnękami wentylacyjnymi.



77. POM. nr 16 – łęki pomiędzy filarami fundamentów punktowych z zamurowaniem wnek na poziomie użytkowym.



79. POM. nr 17 – narożnik południowo-zachodni wskazujący na dostawienie tarasu nad strzelnicami do elewacji nadszańca i wykorzystaniu przejścia na otwarty taras.



78. POM. nr 16 – wnęka wentylacyjna od strony wschodniej wykonana (?) przemurowana przy adaptacji pomieszczeń na magazyn prochu.



80. POM. nr 17 – szereg przesklepionych strzelnic nakrytych tarasem a następnie w całości przesklepionych dwoma kolebkami o różnych średnicach.



81. POM. nr 17 – druga od południa strzelnica przesklepiona.



82. POM. nr 17 – kolejne strzelnice pod tarasem.



83. POM. nr 17 – przebitý otwór strzelniczy z widoczną strukturą rozglifienia uskoku strzelnicy i przekrycia przesklepią odcinkową, strzelnica zamurowana w licu muru skarpowego.



84. POM. nr 17 – strzelnica ze wzmocnionym sklepieniem usytuowana pod uskokiem sklepienia pomieszczenia.



85. POM. nr 17 – narożnik północno zachodni z wejściem do podręcznego magazynu prochu (pomieszczenie nr 18) i strzelnicą w murze czołowym barku.



87. POM. nr 17 – zamurowana strzelnica z rozglifieniem uskokowym po stronie zewnętrznej.



86. POM. nr 17 – szczyt północny, nadbudowany mur czołowy barku ze strzelnicą, sąsiadujący z pierwotnym tarasem.



88. POM. nr 17 – mur wschodni od strony otwartego tarasu z dwoma łukowymi przejściami.



89. POM. nr 17 – szczyt południowy z zamurowanym wejściem do kazamat i wykutym wejściem do schodów.



90. POM. nr 17 – otwór wentylacyjny w sklepieniu.



91. POM. nr 17 – odkrywka posadzki, 48 cm pod posadzką ceglana znajduje się bruk kamienny.



92. POM. nr 19 – widok na szczyt południowy z zamurowanym wejściem oraz nowym przebitym przy narożniku wschodnim. Widoczne znaczne zagruzowanie pomieszczenia.



93. POM. nr 19 – okienko na schody w murze, z uszkodzonym parapetem i elementami zendrówkowego wystroju elewacji nadszańca.



94. POM. nr 19 – ściana zachodnia z otworami w części północnej.



95. POM. nr 19 – szczyt północny z przejściem do POM. nr 20.



96. POM. nr 19 – narożnik północno-zachodni z przejściem oraz strzelnicą.



97. POM. nr 19 – uskok sklepienia i otwór wentylacyjny.



98. POM. nr 20 – wejście z lunetą w sklepieniu.



99. POM. nr 20 – szczyt wschodni z zamurowanym wylotem poterny (?).



100. POM. nr 20 – wejście do domniemanej poterny.



101. POM. nr 20 – narożnik południowo-wschodni z otworem wentylacyjnym w sklepieniu i strzelnicą w ścianie północnej.



102. POM. nr 20 ściana północna ze strzelnicami.



103. POM. nr 20 – strzelnica wykuta w murze.



104. POM. nr 20 – blok uchwytu działowego.



105. POM. nr 20 – szczyt zachodni.



106. POM. nr 20 – narożnik północno-zachodni.



107. POM. nr 20 – narożnik południowo-zachodni.



108. POM. nr 20 – ściana południowa.



109. POM. nr 20 – drugi otwór wentylacyjny w sklepieniu.



110. Lewa flanka – wejście do poterny i dobudowanego korytarza.



111. Lewa flanka – wnętrze poterny.



112. Lewa flanka – schody w dostawionym korytarzu.



113. Lewa flanka – przebiecie do magazynu przy poternie z dostawionego korytarza.



114. Lewa flanka – widok reliktu skazamatowanych pomieszczeń lewego barku.



115. Lewa flanka – widok na orylon lewego barku.



116. Lewa flanka – relikł czola lewego barku i strzelnicy.



117. Kurtyna Bramy Berlińskiej – styk kurtyny z prawym barkiem.



118. Kurtyna Bramy Berlińskiej – lico czoła kurtyny.



119. Kurtyna Bramy Berlińskiej – styk kurtyny z Bramą Berlińską.



120. Kurtyna Bramy Berlińskiej – widok muru oporowego kurtyny.



121. Kurtyna Bramy Berlińskiej – ruina pomieszczenia w nasypie kurtyny.



122. Kurtyna Bramy Berlińskiej – ruina drugiego pomieszczenia w nasypie.



123. Kurtyna Bramy Berlińskiej – wjazd w szyi bastionu na taras.



124. Lewe „odrzańskie” czoło bastionu



125. Lewe „odrzańskie” czoło bastionu



126. Lewe „odrzańskie” czoło bastionu



127. Lewe „odrzańskie” czoło bastionu



128. Lewe „odrzańskie” czoło bastionu



129. Lewe „odrzańskie” czoło bastionu



130. Lewe „odrzańskie” czoło bastionu



131. Lewe „odrzańskie” czoło bastionu



132. Prawe czoło bastionu.



133. Prawe czoło bastionu.



134. Prawe czoło bastionu.



135. Prawe czoło bastionu.



136. Prawe czoło bastionu.



137. Prawe czoło bastionu.



138. Czoło prawego orylonu.



139. Czoło prawego orylonu.



140. Elewacja południowo-zachodnia nadszańca i wschodnia.



141. Elewacja południowo-zachodnia nadszańca i wschodnia.



142. Elewacja południowo-zachodnia nadszańca i wschodnia.



143. Elewacja południowo-zachodnia nadszańca i wschodnia.